



REGIONE MARCHE
P.F. Edilizia, Espropriazione
e Gestione del Patrimonio
via Palestro 19 - ANCONA

Lavori di manutenzione del Palazzo delle Marche

PIAZZA CAVOUR 23 ANCONA

Dirigente Ing. Stefano Stefani
RUP Ing. Tonino Achilli
con
Ing. Giulio Francesco Pappone
Lorenzo Gobbi
geom. Massimo Piersantelli

Verifica della progettazione
Ing. Giulio Francesco Pappone
con
Ing. Alessio Astalli
Ing. Paolo Gubellini
Geom. Massimo Piersantelli

Progettista
arch. Gianluca Bramucci

Direzione Lavori
Direttore dei lavori arch. Gianluca Bramucci
Direttore Operativo geom. Carlo Luchetti
Ispettore di cantiere geom. Gabriele Filomena
con:
arch. Massimo Spiglerelli
geom. Cristina Coppierti

Coordinatore della sicurezza
da nominare




Rilievo materico, degrado, interventi TAV. **3**


Data: agosto 2018

rev. 1

Scala: 1:200

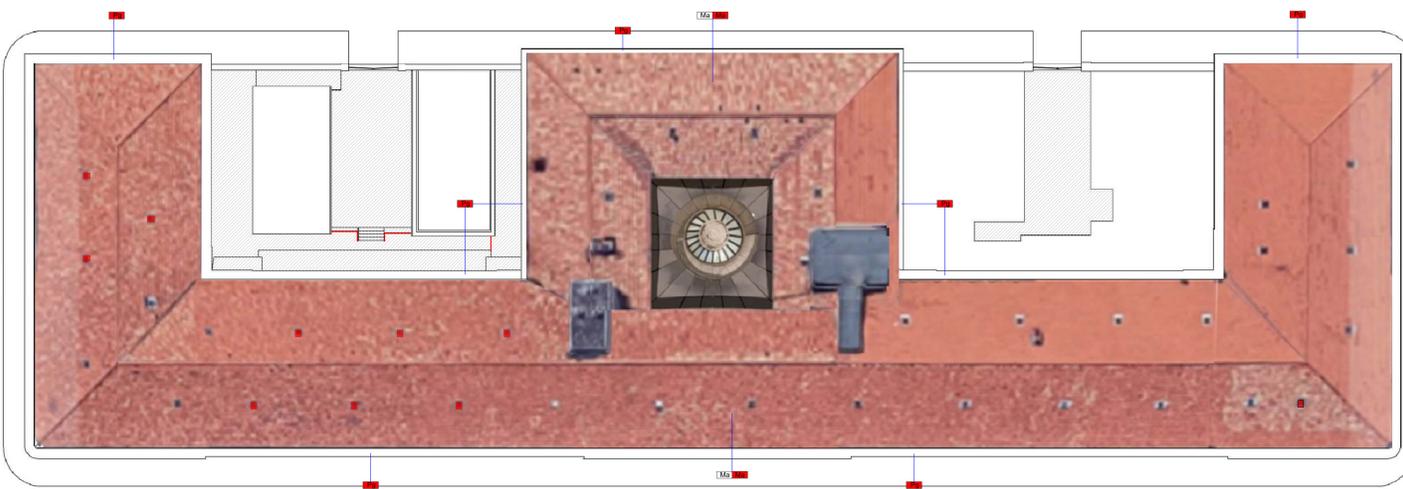


Pianto coperture - Scala 1:200

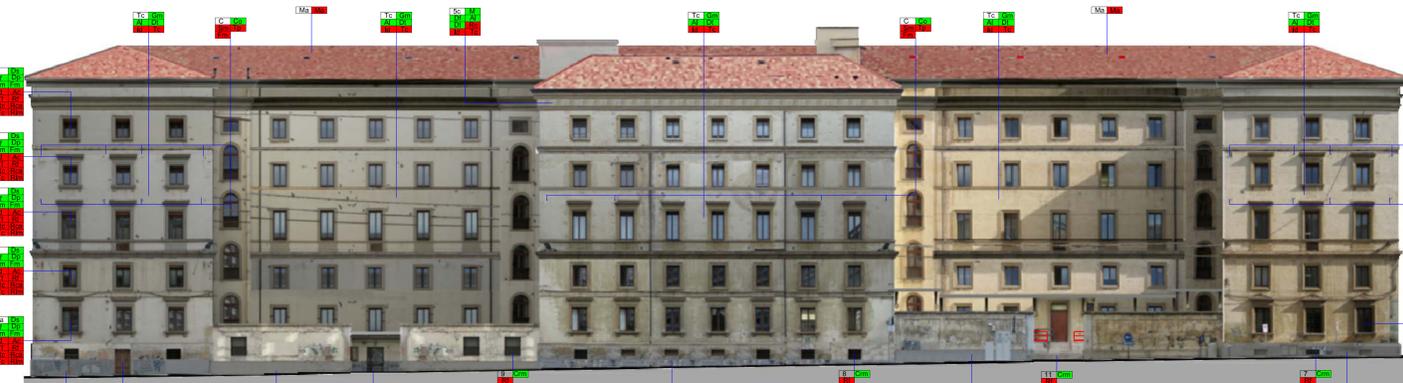

Prospetto su via Palestro - Scala 1:200




Sezione D-D' - Scala 1:200

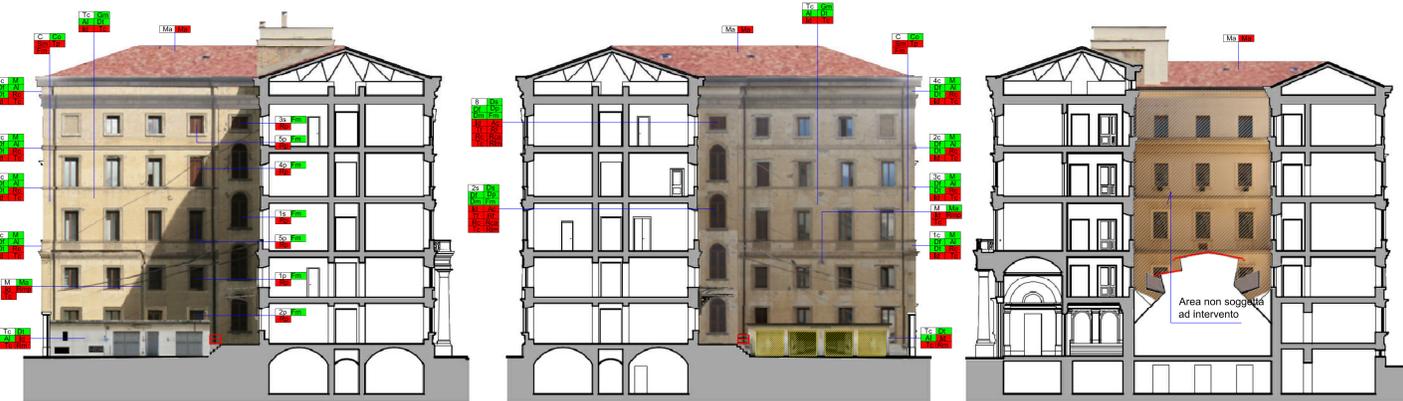

Sezione C-C' - Scala 1:200


Sezione B-B' - Scala 1:200

Sezione A-A' - Scala 1:200

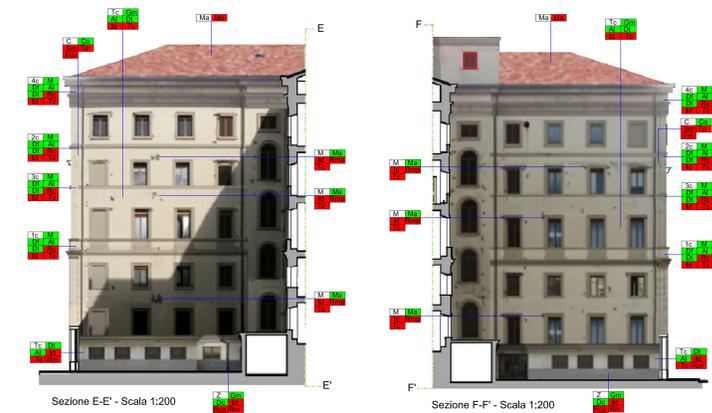

Sezione E-E' - Scala 1:200

Sezione F-F' - Scala 1:200

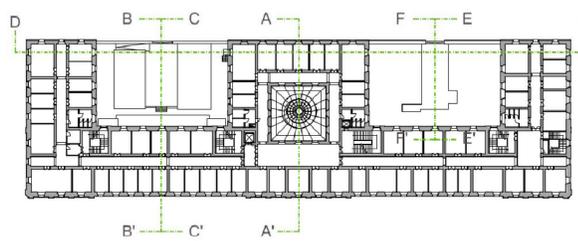

Schema sezioni - Scala 1:500

IMMAGINI STORICHE DELL'EDIFICIO




	RIMOZIONE PORTONI METALLICI
	NUOVA REALIZZAZIONE
	AREA NON SOGGETTA AD INTERVENTO


Codice elemento Codice degrado
Codice intervento Codice intervento

ELEMENTI


MODANATURE FINESTRE E PORTONI

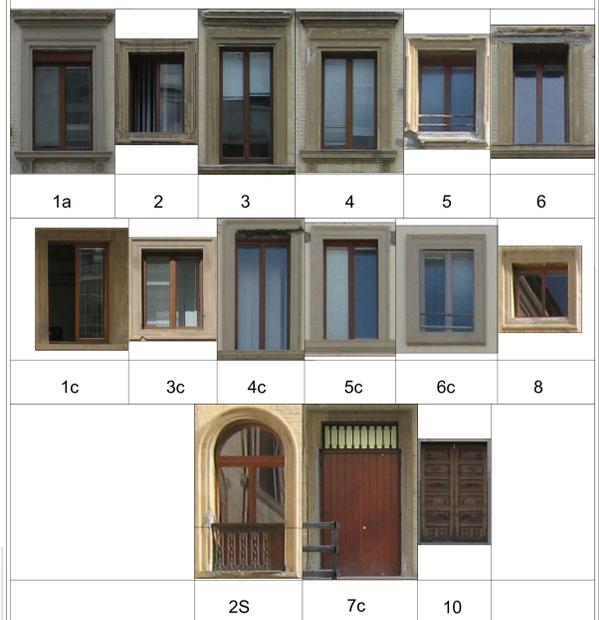

INFERRIATE

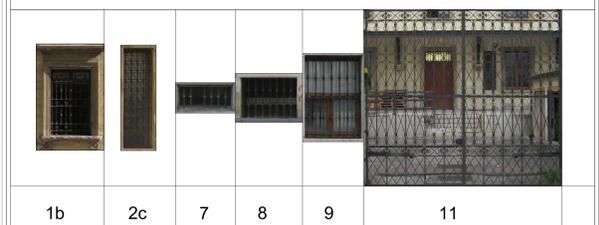

PERSIANE

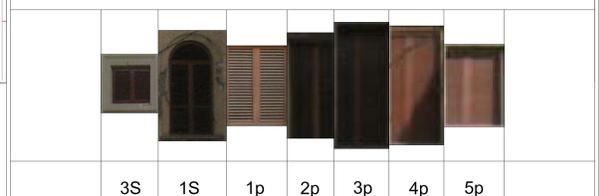

CORNICI E MARCAPIANI



APPARATO MURARIO E COPERTURA



INTERVENTI

Tc	Tinteggiatura a latte di calce	Ac	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato eseguita a mano
Rf	Restauro - manutenzione di inferriate	Tf	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante
Id	Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni	Rf	Ripristino di copriferro
Rim	Restauro - manutenzione di infissi di finestra in legno	Rc	Restauro di cornici con mattoni posti in piano sagomati con integrazione fino al 25%
Rlm	Restauro - manutenzione di infissi di portoni in legno	Rm	Ripresa di intonaci esterni con malta rispondente alle caratteristiche di quella originale
Rp	Restauro - manutenzione di persiane in legno	Ma	Ripassatura del manto di marsigliesi
Rca	Ripresa elementi decorativi in c.a.	Sm	Smontaggio di muratura piena in mattoni
Tp	Trattamento di chiavi o piastre di ancoraggio con prodotto passivante	Fm	Formazione di muratura piena
Pg	Pulizia delle grondaie esistenti da fogliame o detriti di diversa tipologia	Rmp	Ripresa di muratura piena
		Rg	Bonifica-rimozione guano e fogliame

DEGRADO



Gm - Graffito vandalico Ds - Disgregazione avanzata in cemento Dp - Distacco di parti del parapetto Crm - Corrosione, ruggine e parti mancanti
Dc - Disgregazione intonaco di c.a. Al - Alterazioni cromatiche Co - Corrosione chiavi e piastre Dt - Disgregazione e distacco tinteggiatura
Dm - Distacco modanatura Df - Distacco copriferro Acc - Accumuli di fogliame e guano Fm - Degrado finiture e organi di manovra Ma - Mancanze di elementi laterizio